

N°51-1, -2, -3, -4 et -5

Secteur : Crey du Quart

Altitude : 1758 m

Lieu-dit : Les Eterpets

Latitude : 970 497

Parcelles : OB 253, 245, 244, 258, 254

Longitude : 6 460 014



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable à 30 m

Implantation du bâti : Hameau

Espaces protégés : Non

Risques naturels bâtiment : Non

Risques naturels accès : Non

Indices visuels eau/électricité :

Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Ruines

Toiture :

Façades :

Description

Type de bâtiment :

Groupe de ruines d'anciens bâtiments à vocation agricole estivale, dont seule reste une partie des soubassements. Le hameau est traversé par l'ancien chemin rural dit des Eterpets, partiellement bordé par un muret de pierre à l'aval immédiat des ruines 2 et 3, puis passant entre les ruines 3 et 4.


Toiture :

Façades : Soubassements en maçonnerie de pierres sèches.

Ouvertures :

Dates, inscriptions, particularités :

Modifications apportées :

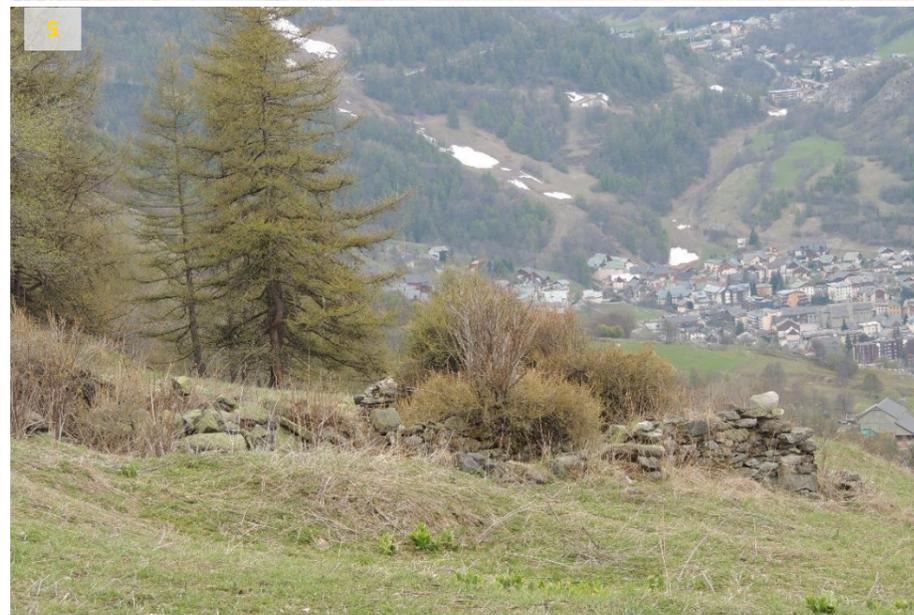

N°52-1

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Mollartot
Parcelles : OB 431

Altitude : 1772 m
Latitude : 970 632
Longitude : 6 459 141



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Espace de fonctionnalité de zone humide
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité :
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Très bon (en fin de restauration)
Toiture : Très bon
Façades : Très bon

Description

Type de bâtiment :

Ancien bâtiment agricole sur 3 niveaux comportant une étable et un logis surmontés d'un fenil à 2 étages. Aujourd'hui utilisé comme résidence secondaire.

Toiture : Bac acier et tôle plate.

Façades : En pierres de blocage hourdées au mortier de terre et plâtre avec chaînons d'angles en pierres calcaires équarries ; surmontées d'un bardage en planches de mélèze au niveau du 2nd fenil.

Ouvertures : Une large porte sur le mur gouttereau sud permettait l'accès des bêtes et des hommes à l'étable et au logis. Une 2nde porte plus petite sur le pignon aval dessert également l'habitation. Toutes 2 sont surmontées d'un arc de décharge en pierre. Deux autres portes permettent l'accès au fenil. Six fenêtres de taille modeste, barreaudées et surmontées d'un linteau en mélèze, éclairent le niveau 1.

Dates, inscriptions, particularités :

Modifications apportées : Le vitrage de la porte principale constitue probablement un gain de confort récent, mais la restauration semble avoir été faite avec le souci de la préservation de l'architecture d'origine du bâtiment.



N°52-2

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Mollartot
Parcelle : OB 433

Altitude : 1789 m
Latitude : 970 681
Longitude : 6 459 171



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable à 70 m
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Espace de fonctionnalité de zone humide
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité :
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Ruine
Toiture :
Façades :

Description

Type de bâtiment :

Ruines d'anciens bâtiments à vocation agricole estivale, dont seule reste une partie des soubassements.



Toiture :

Façades : En maçonnerie de pierres hourdées au mortier (de plâtre et graves terreuses ?), avec chaînages d'angles.

Ouvertures :

Dates, inscriptions, particularités :

Modifications apportées :

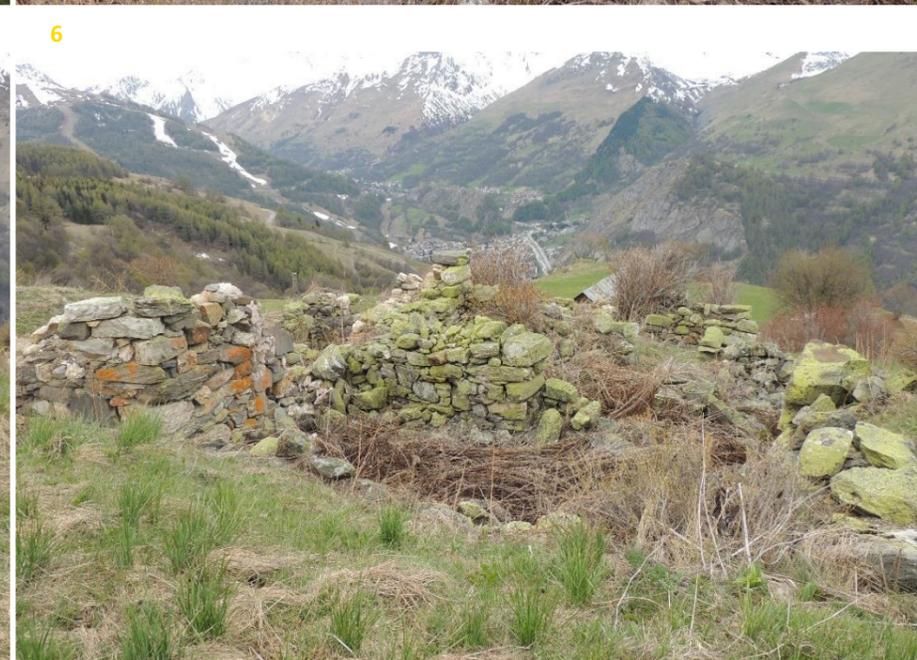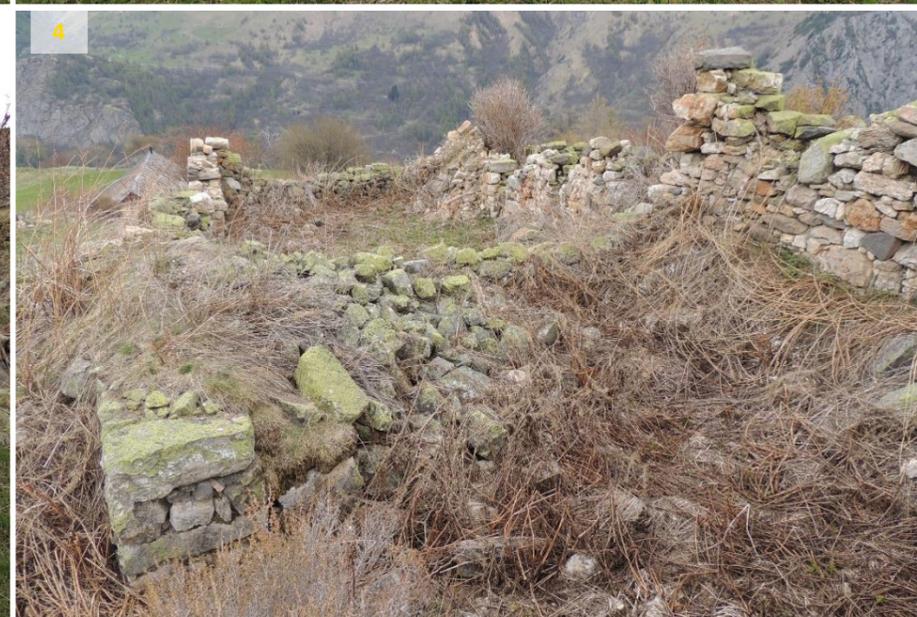

N°52-3

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Mollartot
Parcelle : OB 390

Altitude : 1791 m
Latitude : 970 702
Longitude : 6 459 170



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable à 100 m
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Espace de fonctionnalité de zone humide
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité :
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Ruine
Toiture :
Façades :

Description

Type de bâtiment :

Ruine d'un ancien bâtiment à vocation agricole estivale et d'une *chambre* accolée, dont seule reste une partie des soubassements.

Toiture :

Façades : En maçonnerie de pierres sèches pour le bâtiment principal ; en maçonnerie de pierres hourdées au mortier de graves terreuses et plâtre pour la *chambre*, avec quelques restes d'un crépi extérieur et d'un enduit à la chaux à l'intérieur.

Ouvertures :

Dates, inscriptions, particularités :

Modifications apportées :



N°52-4 et -5

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Mollartot
Parcelle : OB 432

Altitude : 1787 m
Latitude : 970 709
Longitude : 6 459 145



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable à 100 m
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Espace de fonctionnalité de zone humide
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité :
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Ruines
Toiture :
Façades :

Description

Type de bâtiment :

Ruines d'anciens bâtiments à vocation agricole estivale, dont seule reste une partie des soubassements.

Toiture :

Façades : Soubassements en pierres.

Ouvertures :

Dates, inscriptions, particularités :

Modifications apportées :

Le hameau du Mollartot vu depuis le Meigno



N°52-6

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Mollartot
Parcelle : OB 409

Altitude : 1791 m
Latitude : 970 738
Longitude : 6 459 151



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable à 150 m
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Espace de fonctionnalité de zone humide
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité :
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Ruine « récente »
Toiture :
Façades :

Description

Type de bâtiment :

Ruine d'un bâtiment à vocation agricole saisonnière d'au moins 2 niveaux (peut-être un 3^e sous les combles), qui comportait probablement une partie habitation, vues la qualité de l'enduit et la taille des ouvertures.

Toiture : Reposait sur 2 poutres d'arase dont il reste des morceaux.

Façades : En maçonnerie de pierres hourdées au mortier de graves terreuses et plâtre, avec chaînages d'angles, recouvert par un épais crépi rose aujourd'hui à pierres vues. Quelques reste d'un chaulage du parement intérieur subsistent. Les poutres supports du plancher du 2^e niveau dépassent en façades. Un bardage bois fermait probablement le triangle formé par la charpente sur les murs pignons.

Ouvertures : Il existait au moins une fenêtre sur le pignon aval (une partie de ses piédroits reste), plus une fenêtre et une large porte en façade S-E, toutes 2 surmontées d'un épais linteau en bois et à embrasure enduite.

Dates, inscriptions, particularités :

Modifications apportées :



N°52-7

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Chamontey
Parcelle : OB 751

Altitude : 1716 m
Latitude : 970 444
Longitude : 6 459 148



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable à 100 m + chemin
Implantation du bâti : Isolé
Espaces protégés : Espace de fonctionnalité de zone humide
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité :
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Ruine « récente »
Toiture :
Façades :

Description

Type de bâtiment : Ruine d'un grand bâtiment à vocation agricole sur 4 niveaux.
Niv. 1 : cave et/ou petite bergerie accessible par une porte basse sur le pignon avant. Niv. 2 : logis + étable dont l'accès se fait par une porte commune à 2 vantaux. Niv. 3 : une 2nde partie habitable à l'avant (vus l'enduit du parement intérieur et les 2 grandes fenêtres) possiblement desservie par escalier intérieur + grange accessible par une large porte à niveau du talus. Niv.4 : fenil vraisemblablement accessible par une passerelle en pignon amont. Le décroché au nord semble être une extension du bâtiment d'origine.

Toiture : A 2 pans dissymétriques, reposait sur les poutres sablières et ne semble pas avoir compté de pannes intermédiaires.

Façades : En maçonnerie de pierres hordées au mortier de terre et plâtre avec chaînages d'angles, recouvertes d'un crépi de plâtre rose à pierres vues à l'extérieur, et d'un enduit à la chaux encore visible sur la majeure partie des parements intérieurs.

Ouvertures : Nombreuses sur le pignon aval, avec arc de décharge aux niveaux 1 et 2, barreaudées au niv. 3, à embrasures enduites. Deux larges portes surmontées d'un linteau de bois en façade sud + 1 en façade nord.

Dates, inscriptions, particularités : Pierre gravée : « 1826 » (photo 3).

Modifications apportées :



N°53-1

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Le Point Rogereuil
Parcelle : OC 2939

Altitude : 1727 m
Latitude : 970 429
Longitude : 6 458 017



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Espace de fonctionnalité de zone humide
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Fontaine/panneau solaire
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Très bon
Toiture : Très bon
Façades : Très bon

Description

Type de bâtiment :

Chalet d'habitation à 3 niveaux d'aspect moderne.

Toiture : En bac acier, à double-pans.

Façades : Parement de pierres à jointoiment épais à pierres vues en mortier de plâtre rosé à l'avant du bâtiment, en ciment sur la partie arrière. Crépi sur la façade nord du niv. 2. Bardage bois sur les murs pignons en sous-toit.

Ouvertures : Surmontées soit d'un linteau de bois (façade nord), soit d'un arc de décharge. Barreaudées au niv. 1 et en façade nord du niv. 2. Vélux sur le pan de toit sud. Menuiseries modernes. Les fenêtres du niv. 2 sont équipés de volets. Balcon en bois clair dont la couleur tranche avec celle des autres boiseries.

Dates, inscriptions, particularités : Terrain délimité par une barrière grillagée. Arbres plantés.

Modifications apportées : La modernité domine aujourd'hui sur toutes les façades.



N°53-2

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Le Poingt Rogereuil
Parcelle : OC 537

Altitude : 1719 m
Latitude : 970 390
Longitude : 6 458 039



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Espace de fonctionnalité de zone humide
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Fontaine à l'entrée du hameau
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Très bon
Toiture : Très bon
Façades : Très bon

Description

Type de bâtiment : Ancien chalet sur 3 niveaux joliment restauré dont la vocation semble avoir toujours été une habitation avec grenier.

Toiture : En bac acier, à 2 pans symétriques avec une souche de cheminée droite en maçonnerie de ciment dont l'ouverture est soutenue et surmontée de pierres en tuf. 4 perches fixent la charpente aux murs gouttereaux pour éviter l'arrachement de la toiture par le vent.

Façades : En maçonnerie de pierres recouverte d'un crépi de plâtre rose taloché, avec chaînages d'angles et extrémités des poutres de plancher apparents. Pignons sous toiture en bardage de planches de mélèze.

Ouvertures : Cadres de fenêtres du niv. 1 en bois avec volets en Z, du niv. 2 enduits. 1 porte dessert chaque étage. Façade ouest aveugle.

Dates, inscriptions, particularités : Plusieurs objets de décor issus de la tradition paysanne montagnarde ornent le bâtiment : râteau, réserve symbolique de combustible (*bouses* : plaquettes de fumier de brebis séché), cadre de fenestron, cœurs, banc en bois, rideaux en dentelles, plaque avec le nom du chalet (« Citoine »).

Modifications apportées : A part les volets en Z, la restauration semble avoir été faite avec le souci de la préservation de l'architecture d'origine du bâtiment.



N°53-3, -4 et -5

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Le Poingt Rogereuil
Parcelles : OC 541, 542 et 543

Altitude : 1720 m
Latitude : 970 375
Longitude : 6 458 056



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Espace de fonctionnalité de zone humide
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Fontaine à l'entrée du hameau + récupération eau de pluie (chalet 4)
Desserte électrique par réseaux publics
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Bon
Toiture : Très bon
Façades : Bon

Description

Type de bâtiments :

3 chalets anciens rénovés en résidences secondaires d'été.

Toiture : A double-pans avec souches de cheminées droites en ciment.

Façades : Parements extérieurs en pierres équarries hourdées au mortier de ciment. Pignon aval du niv. 2 enduit au plâtre rose (chalet 3) ou au ciment (chalet 5). Pignons du niv. 3 en maçonneries de parpaings, couverts par un bardage en planches de bois moderne (chalet 4).

Ouvertures : Nombreuses et de grande taille, mêlant menuiseries modernes et plus anciennes tant pour les huisseries que pour les balcons.

Dates, inscriptions, particularités :

Modifications apportées : L'empreinte de la modernité domine aujourd'hui sur toutes les façades.



N°53-6

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Le Poingt Rogereuil
Parcelle : OC 543

Altitude : 1718 m
Latitude : 970 358
Longitude : 6 458 074



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Espace de fonctionnalité de zone humide
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Fontaine à l'entrée du hameau
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Ruine
Toiture :
Façades :

Description

Type de bâtiment :

Ruine d'un ancien bâtiment d'au moins 2 niveaux, à vocation agricole estivale, avec logis et étable, dont il ne reste plus qu'une partie des soubassements et quelques élévations.

Toiture :

Façades : Maçonnerie de pierres hourdées au mortier de terre et plâtre, qui étaient crépies à l'extérieur jusque sur les chaînons d'angle et chaulées à l'intérieur dans les pièces situées à l'avant du bâtiment.

Ouvertures : Les 2 ouvertures encore discernables sur la façade sud sont surmontées d'un linteau en bois, avec cadre dormant en bois pour l'une d'elle (photo 1).

Dates, inscriptions, particularités :

Modifications apportées :



N°53-7

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Le Poingt Rogereuil
Parcelle : OC 550

Altitude : 1722 m
Latitude : 970 357
Longitude : 6 458 101



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Espace de fonctionnalité de zone humide
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Fontaine à l'entrée du hameau
Coffre électrique sur pignon avant
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Moyen
Toiture : Bon
Façades : Moyen

Description

Type de bâtiment :

Ancien bâtiment à vocation agricole estivale sur 4 niveaux, qui comportait une cave (dont l'entrée, en pignon aval, semble condamnée), une habitation et une étable avec entrée commune en façade sud, et une grange sur 2 niveaux accessible par l'amont. Rénové en résidence secondaire occupée l'été.

Toiture : En tôle ondulée et bac acier, à double-pan dissymétriques avec débord sur les 4 façades. Pannes sablières en saillie sur les pignons. Deux cheminées à souche droite en ciment crépi.

Façades : En maçonnerie de pierres crépies à la taloche au mortier de plâtre, avec parties maçonnées plus récentes : en pierres sur les façades ouest et sud, en parpaings de ciment au nord. Colmatages au ciment sur toutes les façades. Pignons du niv. 4 en bardage bois, moderne à l'aval, ancien à l'amont.

Ouvertures : Nombreuses, à huisseries récentes (sauf façade nord), et à embrasures crépies au ciment au niv. 3. (Calféutrées pour l'hiver sur les photos).

Dates, inscriptions, particularités :

Modifications apportées : Niv. 3 rendu habitable : pignon amont en parpaings, plusieurs baies percées. Les techniques et matériaux utilisés lors de la rénovation ne relèvent pas de l'architecture ancienne locale.



N°53-8

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Le Point Rogereuil
Parcelles : OC 554 et 2903

Altitude : 1711 m
Latitude : 970 348
Longitude : 6 458 046



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Espace de fonctionnalité de zone humide
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Baignoire-abreuvoir/coffre électrique
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Mauvais
Toiture : Bon
Façades : Nombreuses fissures

Description

Type de bâtiment :

Bâtiment à vocation agricole estivale toujours en activité, avec *chambre* accolée. Comporte un logis, une étable, une bergerie, un poulailler, une grange sur 2 niveaux et plusieurs annexes (remises/ateliers).

Toiture : En tôle ondulée, avec souche de cheminée droite en ciment.

Façades : Bâtiment principal : en maçonnerie de pierres talochées au mortier de plâtre rose, sauf sur le pignon amont. Crépi presque entièrement disparu en façade N-O. Réparation du parement intérieur en parpaings en façade S-O (photo 6). Bardage en couenneaux pour fermer les triangles sous-toit des pignons. Annexe au nord : maçonnerie en parpaings de ciment.

Ouvertures : Sont surmontées soit d'un arc en pierres, soit d'un linteau de bois. Grandes portes à double-vantaux pour accès principal de chaque étage.

Chambre : Sur 2 niveaux, en maçonnerie de pierres qui semble avoir été crépie sur les 4 façades, surmontée par un bardage horizontal, avec toit à pan unique peu incliné et à charpente arrimée par filins métalliques.

Modifications apportées : Colmatages, réparations et extensions en ciment.



N°54-1

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Geneuil
Parcelle : OC 1593

Altitude : 1748 m
Latitude : 970 443
Longitude : 6 457 127



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable à 50 m
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Non
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Ruisseau à 30 m/ éclairage public hameau
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Ruine
Toiture :
Façades :

Description

Type de bâtiment :

Ruine d'un ancien bâtiment à vocation agricole saisonnière d'au moins 3 niveaux, comportant une partie habitable à l'avant, une ou plusieurs parties destinées aux animaux, un fenil sous le toit et une ou plusieurs pièces annexes.

Toiture :

Façades : En maçonnerie de pierres hordées au mortier de terre et plâtre. Parement extérieur crépi au plâtre rose au moins sur la façade avant. Murs intérieurs enduits ou chaulés dans les pièces à l'avant du bâtiment. Un bardage bois fermait vraisemblablement les pignons en sous-toit.

Ouvertures : Portes et fenêtres surmontées de linteaux de bois. Une large porte dessert une 1^{ère} pièce du niv. 1, d'où l'on accède à ce qui était probablement la cuisine (garde-manger dans un mur – photo 2) par une porte plus étroite. Il semble que l'avant du niv. 2 était occupé par une autre pièce habitable (peut-être une chambre-à-coucher) à laquelle on accède par un escalier en pierre sur le pignon avant. Fenêtre ronde sur le pignon avant du niv. 3.

Dates, inscriptions, particularités : L'accès à l'étable par le pignon avant est surprenant. Il a nécessité la mise à niveau de l'abord immédiat de l'entrée, soutenu par un muret de pierre. La desserte de l'étage par un escalier en pignon aval est également inhabituelle, de même que la fenêtre ronde.

Modifications apportées :



N°54-2

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Geneuil
Parcelle : OC 1592

Altitude : 1748 m
Latitude : 970 440
Longitude : 6 457 144



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable à 50 m
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Non
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Ruisseau à 20 m/ éclairage public hameau
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Ruine
Toiture :
Façades :

Description

Type de bâtiment :

Ruine d'un bâtiment à vocation agricole saisonnière, dont il ne reste qu'une partie des soubassements et le *freidi*.

Toiture :

Façades : En maçonnerie de pierres hourdées au mortier de graves terreuses, avec des parties qui semblent avoir été montées en pierres sèches.

Ouvertures :

Dates, inscriptions, particularités : Attenante au volume principal, une petite pièce à accès séparé abrite un *freidi* dont la voûte de pierre est intacte (photo 2).

Modifications apportées :

N°54-3

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Geneuil
Parcelle : OC 1591

Altitude : 1741 m
Latitude : 970 423
Longitude : 6 457 148



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable à 30 m
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Non
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Ruisseau à 15 m/ éclairage public hameau
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Ruine
Toiture :
Façades :

Description

Type de bâtiment :

Ruine d'un bâtiment à vocation agricole saisonnière qui comptait au moins 2 niveaux, et dont il ne reste qu'une partie des soubassements.

Toiture :

Façades : En maçonnerie de pierres hourdées au mortier de graves terreuses, avec chaînages d'angles, et avec quelques traces d'un crépi en façade aval.

Ouvertures :

Dates, inscriptions, particularités :

Modifications apportées :



N°54-6

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Geneuil
Parcelle : OC 3498

Altitude : 1731 m
Latitude : 970 399
Longitude : 6 457 127



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Non
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Fontaine à 20 m/petit panneau solaire
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Bon
Toiture : Bon
Façades : Bon

Description

Type de bâtiment :

Résidence secondaire dans un ancien bâtiment à vocation agricole saisonnière rénové.

Toiture : En bac acier, avec chéneaux et à souche de cheminée droite en ciment.

Façades : Soubassement en pierre à joints beurrés, surmonté d'un bardage de planches positionnées verticalement au niv. 2 et horizontalement au niv. 3. Pignon amont en parpaings. Galerie courant le long du niv. 2 en façade sud.

Ouvertures : Nombreuses, à menuiseries récentes presque toutes équipées de volets. Arc de décharge en pierres au-dessus de la porte du niv. 1. Vélux sur le pan de toit orienté sud.

Dates, inscriptions, particularités : Ruches pour décoration sur la galerie.

Modifications apportées : Le niv. 3, qui était certainement un fenil, a été rendu habitable. L'empreinte de la modernité est sensible sur toutes les façades (volets en Z, antenne télévision, matériaux de dimensions standardisées, finitions régulières).



N°54-7

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Geneuil
Parcelle : OC 1560

Altitude : 1722 m
Latitude : 970 375
Longitude : 6 457 123



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Non
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Fontaine à 30 m/ éclairage public hameau
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Ruine « récente »
Toiture :
Façades :

Description

Type de bâtiment :

Ancienne *chambre* sur 3 niveaux (avec possiblement un 4^e sous la charpente à l'origine), dont il manque la toiture et les menuiseries.

Toiture :

Façades : En maçonnerie de pierres avec chaînages d'angles, initialement couvertes d'un crépi fouetté de plâtre rose à l'extérieur et chaulées à l'intérieur.

Ouvertures : Toutes les ouvertures présentent sur leur embrasure et leur encadrement des traces d'un épais enduit au plâtre fin rose. Une porte avec arc de pierre dessert chacun des 3 niveaux. Les 2 fenêtres du niv. 2 ont un linteau en bois, tandis que les 3 fenêtres du niv. 3 présentent soit un linteau soit un arc en pierre.

Dates, inscriptions, particularités :

Modifications apportées :



N°54-8

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Geneuil
Parcelle : OC 1561

Altitude : 1720 m
Latitude : 970 371
Longitude : 6 457 103



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Non
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Fontaine à 50 m/ compteur électrique
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Moyen
Toiture : Moyen
Façades : Moyen

Description

Type de bâtiment :

Grande bâtisse à vocation agricole saisonnière sur 4 niveaux comportant une étable (niv. 1), une habitation et peut-être une écurie (niv. 2), une grange (niv. 3) et un fenil (niv. 4).

Toiture : En tôle ondulée et bac acier, avec souche de cheminée droite. Au nord, le plancher du fenil reposant sur les pannes d'arase dépasse jusqu'au débord de toit afin d'y limiter le passage du vent.

Façades : En maçonnerie de pierres avec chaînages d'angles, hourdées et crépies (crépi aujourd'hui largement délité), avec un bardage bois pour fermer les triangles de charpente en pignons. En façade sud, le pied du bâtiment est protégé par un revêtement lisse en pente, probablement pour limiter le ruissellement et les infiltrations (photo 9).

Ouvertures : L'encadrement des ouvertures est couvert par un crépi à finition fine (photo 6), aujourd'hui délité et laissant apparaître les arcs de décharge de certaines ouvertures (photo 9). Porte de l'étable à 2 pans dissymétriques (photo 8). Seul un soupirail sur la façade sud éclaire le niveau 1 (visible sur photo 9). Niv. 2, façade sud : porte à 2 pans verticaux : écurie ou simplement un haut de porte vitré ? (photo 9). Toutes les baies sont soit équipées de volets soit barreaudées.

Dates, inscriptions, particularités : Inscription « AIM 1766 » (photo 6), nom du chalet gravé sur une plaque de bois : « Chez Jean-Mi », ouvertures en forme de cœurs dans 2 portes.

Modifications apportées : Antenne télévision « râteau » en façade nord.



N°54-9

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Geneuil
Parcelles : OC 1554

Altitude : 1714 m
Latitude : 970 348
Longitude : 6 457 091



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable + chemin rural
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Non
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Ruisseau à 25 m/éclairage public hameau
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Ruine
Toiture :
Façades :

Description

Type de bâtiment :

Ruine d'un ancien bâtiment à vocation agricole saisonnière, situé le long du chemin rural de Geneuil menant à la chapelle, et dont il reste quelques pans de murs, éléments de charpente et morceaux de planchers. Il semble avoir été constitué de 2 volumes raccordés entre eux (photo 6), dont le plus grand (au nord) comptait au moins 3 niveaux.

Toiture : On dirait que le sens du faitage du volume nord était parallèle aux lignes de niveau, ce qui est inhabituel.

Façades : En maçonnerie de pierres avec chaînages d'angles, hourdées au mortier de terre et plâtre à l'avant du bâtiment, avec des parties qui semblent en pierres sèches à l'arrière. Des traces de crépi subsistent sur les parements extérieurs de l'avant du bâtiment et surtout dans la partie de jonction des 2 volumes, et un chaulage épais est encore visible sur le parement intérieur du volume sud (peut-être le logis ?).

Ouvertures : Un enduit à finition lisse couvre les embrasures et encadrements des baies restantes.

Dates, inscriptions, particularités :

Modifications apportées :



N°54-12

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Geneuil
Parcelles : OC 1476 et 3733

Altitude : 1710 m
Latitude : 970 345
Longitude : 6 457 131



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable + chemin rural
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Non
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Source/compteur électrique
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Bon
Toiture : Très bon
Façades : Moyen

Description

Type de bâtiment :

Ancien bâtiment à vocation agricole saisonnière sur 4 niveaux avec un *freidi*, aujourd'hui utilisé comme résidence secondaire, accolé d'une *chambre* sur 3 niveaux.


Toiture : En bac acier, à double-pan avec une inclinaison vers l'aval et équipé de chéneaux. Souche de cheminée droite en ciment.

Façades : Majoritairement à parements de pierre crépis, à chaînages d'angles, avec par endroits des retouches au ciment, complétés par des parements en parpaings en sous-toits des pignons.

Ouvertures : A arc de pierres ou à linteau de bois ; parfois avec encadrement enduit ; certaines modernes, d'autres anciennes avec de belles huisseries ; quelques fenêtres barreaudées.

Dates, inscriptions, particularités : Superbe *freidi* avec source à côté de l'entrée de la maison et cave voûtée sous la *chambre*.

Modifications apportées : Les bardages bois des niveaux supérieurs du bâtiment principal et de la chambre ont été remplacés par des parpaings. Le parement de pierres de la façade sud de la maison est moderne, de même que la majorité des huisseries.

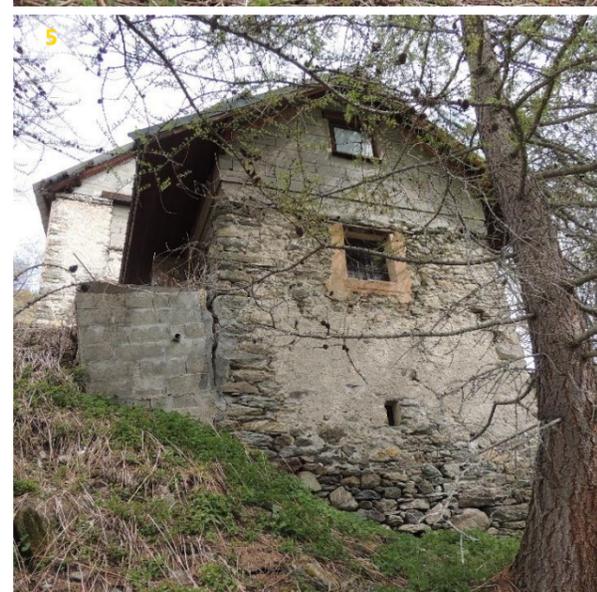

8

N°54-13

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Geneuil
Parcelle : OC 1557

Altitude : 1717 m
Latitude : 970 363
Longitude : 6 457 130



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable + chemin rural
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Non
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Fontaine à 25 m/éclairage public hameau
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Moyen
Toiture : Bon
Façades : Moyen

Description

Type de bâtiment :

Vieille bâtisse à vocation agricole saisonnière sur au moins 3 niveaux (avec possiblement une cave accessible par l'intérieur).


Toiture : En bacs acier au sud et tôle ondulée au nord, à double-pans dissymétriques avec décroché au SE, et à débord nettement plus large au sud qu'au nord.

Façades : A fruit important. En maçonnerie de pierres, crépies, avec chaînages d'angles. Le triangle sous-charpente du pignon amont est également en pierres crépies, tandis que celui du pignon sud semble être en planches de bois positionnées à plat et crépies (photo 1) ! Le décroché de toit est, lui, en bardage bois non recouvert (photo 7).

Ouvertures : Les fenêtres, peu nombreuses mais de grande taille, sont barreaudées et à encadrement enduit. Celles du volume aval sont surmontées d'un linteau de bois – dont un qui est sculpté (photo 7, niv. 2) – et la fenêtre du volume amont est à arc de pierre. La façade nord est aveugle. Le niv. 1 est accessible au sud par une large porte cloutée, avec ferronneries, à 2 vantaux dissymétriques qui épousent la forme de l'arc de décharge la surplombant (photo 6). Deux autres portes larges permettent l'accès aux niveaux 2 et 3 par l'amont.

Dates, inscriptions, particularités : Porte du niv. 1 remarquable, linteau gravé, pignon en bois crépi inhabituel.

Modifications apportées :

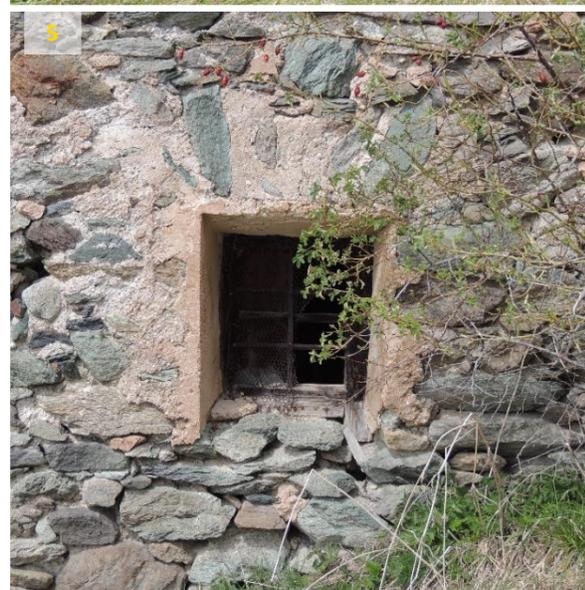

N°54-14

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Geneuil
Parcelle : OC 1557

Altitude : 1718 m
Latitude : 970 365
Longitude : 6 457 144



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable + chemin rural
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Non
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Fontaine à 15 m/éclairage public hameau
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Ruine
Toiture :
Façades :

Description

Type de bâtiment :

Ruine de bâtiment à vocation agricole saisonnière dont il ne reste qu'une partie des soubassements et un morceau de la façade avant.

Toiture :

Façades : En maçonnerie de pierres hourdées au mortier de terre et plâtre, avec enduit au plâtre rose dans les embrasures et sur le parement intérieur. Aucune trace de crépi sur le parement extérieur n'est visible.

Ouvertures : L'ouverture restante, une porte sur la façade aval du bâtiment, comporte un épais linteau de bois.

Dates, inscriptions, particularités :

Modifications apportées :



N°54-16

Secteur : Crey du Quart
Lieu-dit : Geneuil
Parcelle : OC 1467

Altitude : 1718 m
Latitude : 970 368
Longitude : 6 457 189



Milieu environnant

Accès : Piste carrossable + chemin rural
Implantation du bâti : Hameau
Espaces protégés : Non
Risques naturels bâtiment : Non
Risques naturels accès : Non
Indices visuels eau/électricité : Fontaine à 30 m/éclairage public hameau
Indices visuels assainissement :

Etat extérieur apparent

Etat général : Ruine
Toiture :
Façades :

Description

Type de bâtiment :

Ruine d'un bâtiment à vocation agricole saisonnière, d'au moins 2 niveaux, situé à l'entrée du hameau de Geneuil.

Toiture :

Façades : En maçonnerie de pierres hordées au mortier de grès terreuses et plâtre, avec chaînages d'angles. Quelques restes de crépi apparaissent en façades avant et droite, ainsi que d'un chaulage du parement intérieur.

Ouvertures : Une porte large à arc de voûte permettait l'accès au niv. 1 en façade avant. Il reste également une grande fenêtre à linteau de pierre et à jambages de pierres non chaînées, ainsi que plusieurs lucarnes.

Dates, inscriptions, particularités : Le bâtiment expose ses façades les plus larges à l'amont et à l'aval, parallèlement aux lignes de niveaux, alors que les autres constructions du hameau s'intègrent en longueur dans la pente.

Modifications apportées :

1



2

3